

● 取扱説明書 ●

～ ご使用の前に必ずお読みください ～



このたびは、弊社のドリル研磨機をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に、この取扱説明書を、よくお読みになり正しくご使用ください。また、お読みになったあとは大切に保管してください。



もくじ

- | | | |
|---|------------------|------|
| 1 | 安全のために必ずお守りください | P.1 |
| 2 | 各部の名称と機能 | P.2 |
| 3 | ご使用方法 | P.3 |
| | ● 研磨を始める前に | P.3 |
| | ● 研磨の手順 | P.5 |
| 4 | メンテナンス | P.13 |
| 5 | 仕様・別売部品・アフターサービス | P.15 |




1 安全のために必ずお守りください

●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

表示と意味はつぎのようになっています。

 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

絵表示の例

	「警告や注意を促す」内容のものです。
	してはいけない「禁止」内容のものです。
	必ず実行していただく「指示」内容のものです。

警告

 絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。 ●火災や感電けがの原因になります。 分解禁止	 湿気の多い場所や風雨にさらされる場所には設置しないでください。 ●火災や感電の原因になります。 禁止
 ガタついているコンセントは使わないでください。 ●火災や感電の原因になります。 禁止	 定格15A以上、交流100V以外で使用しないでください。また、たこ足配線はしないでください。 ●発熱や火災の原因になります。 禁止
 めれた手で、電源プラグを抜き差ししないでください。 ●感電の原因になります。 ぬれ手禁止	 水につけたり、水をかけたりしないでください。本体内部にも水を入れないでください。 ●ショート・感電の原因になります。 水ぬれ禁止
 お手入れをする時は、電源プラグを抜いて行ってください。 ●感電の原因になります。 プラグ抜き励行	 砥石カバーを開ける時は、電源を切り電源プラグを抜いてから開けてください。 ●感電やけがをする恐れがあります。 必ず守る
 長期間ご使用にならない時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 ●絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。 プラグ抜き励行	 研磨台及びシンニング台の穴に指を入れたり絶対にしないでください。 ●けがをする恐れがあります。 禁止
 電源コードを加工、無理な曲げ、引っ張り、ねじり、重い物を載せる、挟み込むなど傷をつけないでください。 ●火災や感電の原因になります。 禁止	 電源プラグに付いたほこりなどは取り除き、根元まで確実に差し込んでください。 ●火災や感電の原因になります。 ●プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。 必ず守る
 運転中に砥石カバーを絶対に開けないでください。 ●けがをする恐れがあります。 禁止	 アースを接続してください。 必ず守る

注意

 砥石カバーの開閉時に、指をはさまないように充分に注意してください。 ●けがをする恐れがあります。 注意	 不安定なところや、傾いているところには置かないでください。 ●けが、故障、破損、変形などの原因になります。 禁止
 電源プラグを抜く時は、必ず電源プラグを持って抜いてください。 ●感電やショートして発火することがあります。 必ず守る	 ドリル以外のものを研磨しないでください。 ●故障、破損、変形などの原因になります。 禁止

2 各部の名称と機能

●鉄骨用(ローソク型)研磨用芯厚アジャスター (Web Diameter) 26~34

ドリルの外径にダイヤルを合わせ、コレットホルダーへのドリルのセット位置を決めるダイヤルです。

●ハンドル

持ち運びに大変便利です。

●鉄骨用(ローソク型)逃がし研磨用研削台

ドリルをセットしたコレットホルダーを差し込んでドリルの研磨を行います。

●電源コード

AC100V 50/60Hz
(AC220V 海外仕様オプション)

●アース線

必ずご使用ください。

●鉄骨用(ローソク型)逃がし研磨用ドリル逃がし角度調整部

160°~180°の範囲で調整できます。

●2番逃がし研磨量調整ダイヤル

●鉄骨用(ローソク型)研磨用芯厚アジャスター (Web Diameter) 8~26

ドリルの外径にダイヤルを合わせ、コレットホルダーへのドリルのセット位置を決めるダイヤルです。

●コレットホルダーセット

ドリルをセットするホルダーです。

●鉄骨用(ローソク型)研磨用シンニング台

シンニング加工を行います。

●鉄骨用(ローソク型)研磨用研削台

ドリルをセットしたコレットホルダーを差し込んでドリルの研磨を行います。

●コレット収納引き出し

コレットをサイズ順に収納してありますので大変便利です。


●鉄骨用(ローソク型)研磨用ドリル先端角度調整部

160°~180°の範囲で調整できます。

●電源スイッチ

●鉄骨用(ローソク型)研磨用調整台

コレットホルダーへのドリルのセット位置を調整します。

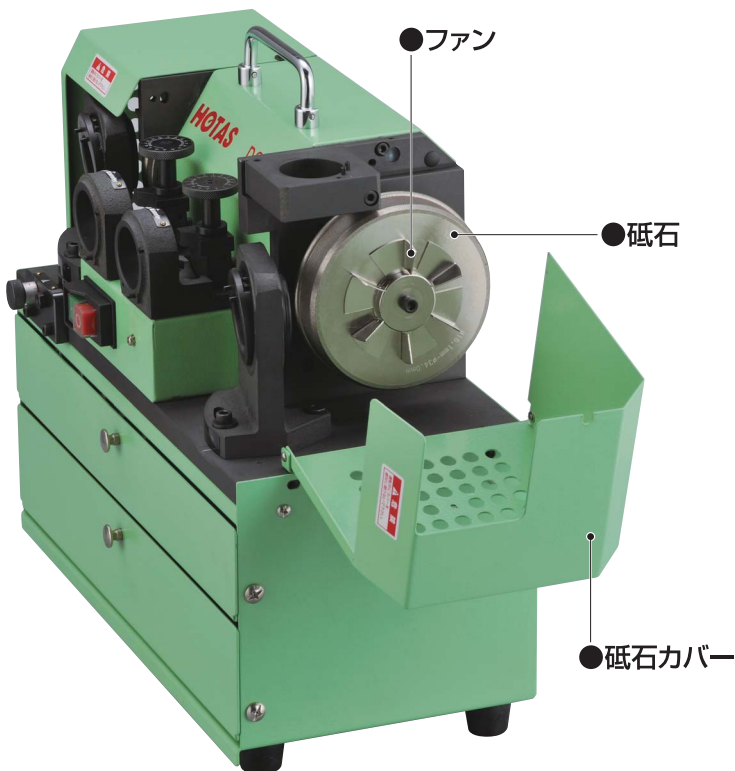


●ファン

●砥石



●砥石カバー

■付属品

 
●締付ナット




●コレットホルダー

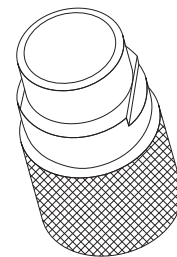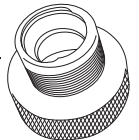


●大径用締付ナット

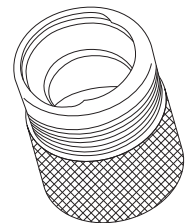


●大径用ホルダー

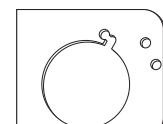


●シンニング調整シム

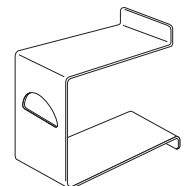

●パラレルチェッカー

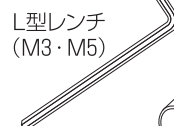

●L型レンチ (M3・M5)

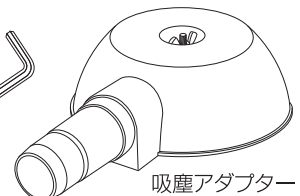

●吸塵アダプター

3 ご使用方法

●安全のため必ずアース線をつないでご使用ください。

[吸塵アダプターのセット方法]

図Aの①六角ナットを②シャフトの丁度良い位置までネジ込んで、カバー中心のネジ穴にカバー外側から図Bのようにセットして③ワッシャーを②シャフトにはめ、④蝶ネジでしっかりと固定してください。


※環境保全のため、ご使用ください。

※吸塵装置はユーザー様でご準備ください。

※吸塵装置をご使用されない場合には吸塵アダプターは取り付けない状態でご使用ください。


※吸塵装置を使用される場合でも砥石カバー内部は定期的に清掃してください。

※吸塵アダプターの取付ネジは振動等で緩む恐れがありますので定期的に点検してください。

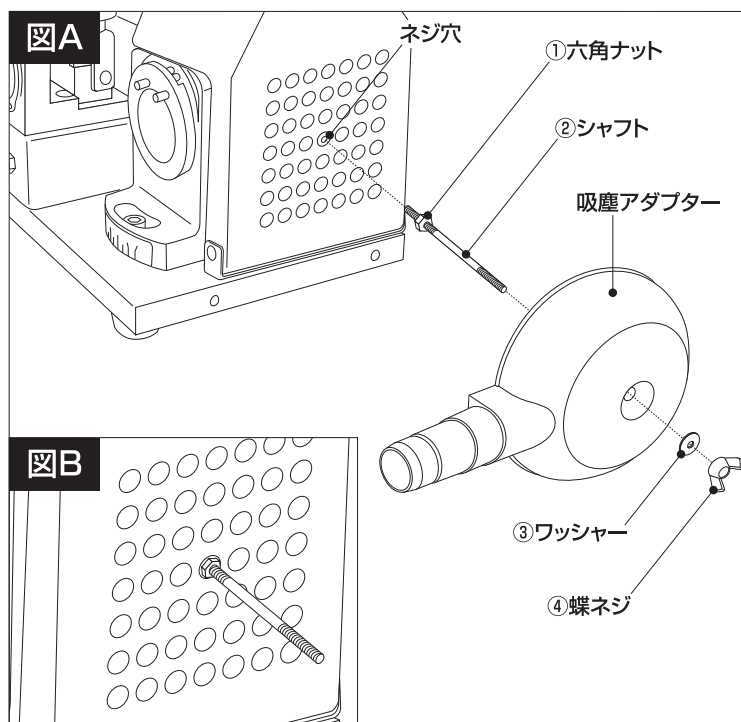

[コレット収納棚取付]

コレット収納棚を取り付ける際は、図のようにネジ止めしてください。

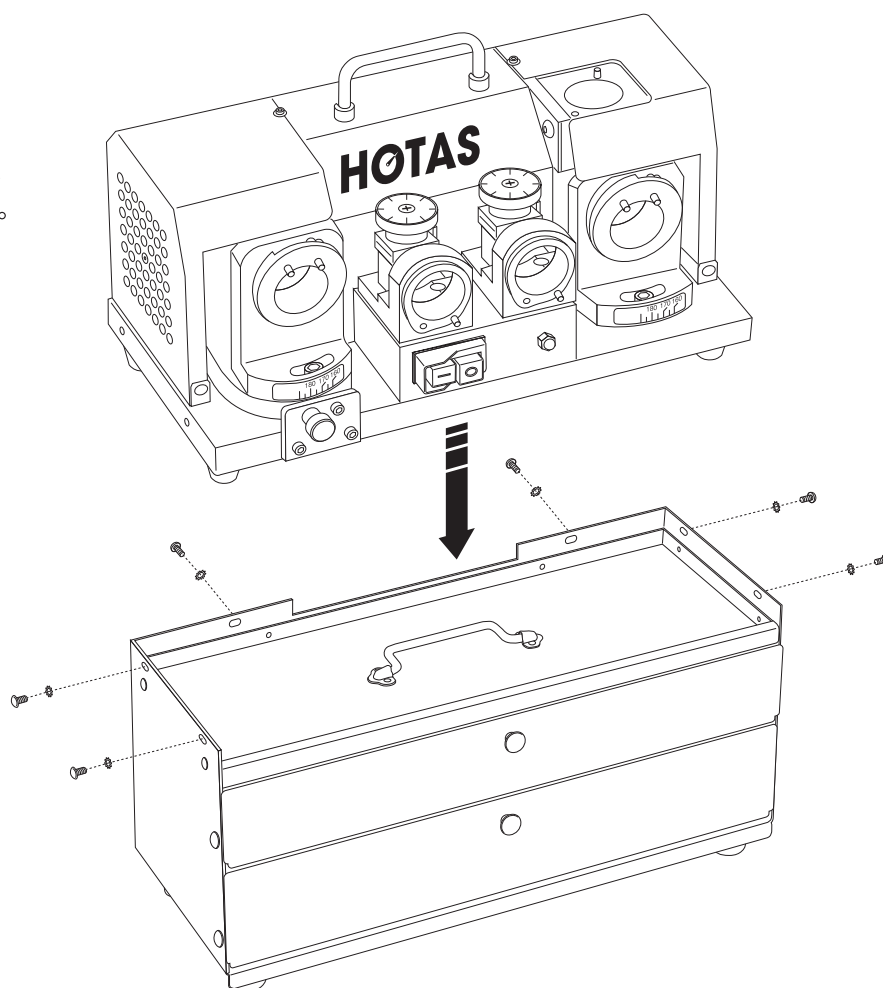

3 ご使用方法


[作業手順早見表]

1. 砥石の選定、交換
2. 角度調整
3. 芯厚アジャスター目盛のセット(ドリルの径および芯厚に合った目盛)
4. コレットを選定しホルダーにはめ込む
5. ホルダーのナットの仮締め
6. ホルダーにドリルを挿入し、ドリルが動く程度までの仮締め
7. 芯厚アジャスターでドリルの位置決めをし、チャッキング
8. ドリルの刃先の確認(ホルダーのカット面とドリルの刃先が並行になっているかどうか)
9. 電源を投入し研削台にて刃先の研磨
10. シンニング台にてシンニング加工
11. 鉄骨用(ローソク型)逃がし研磨加工


研磨を始める前に

[準備-1]

現在本体に装着されている砥石を確認の上、加工しようとするドリルに合った砥石を選んでください。標準で装着されている砥石はCBN(ボラゾン) #200であり、ハイス材質のドリルにご使用ください。砥石の交換は本体付属のレンチをご使用ください。砥石の交換時には必ず電源をオフにしコンセントを抜いてから作業に入ってください。

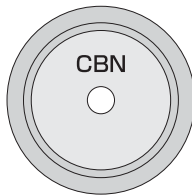
CBN砥石	研磨対応ドリル
 CBN PG-CBN	HSSハイスドリル

[準備-2] 研磨するドリルの外径および先端角を確認してください。

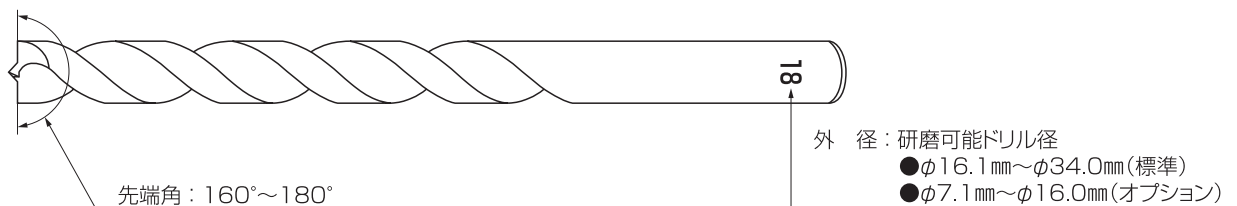

[準備-3] 角度設定

本体手前左下の研削台の角度設定目盛を必要な角度に設定します。設定には六角レンチM5(標準付属)をご使用ください。目盛は160°・170°・180°の3ヶ所に切っております。

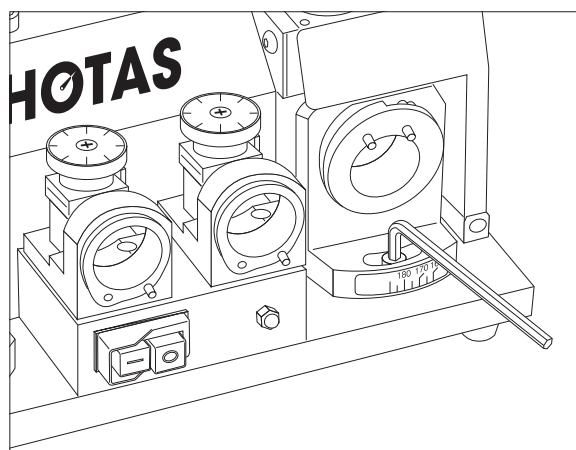

3 ご使用方法


研磨の手順

1. 目盛りをドリル径に合せます。

調整ダイヤルを右へいっぱい回したところ(出荷時は調整ダイヤルを右へいっぱい回した状態になっております。)から左へ回し、8から目盛りの読み取りをスタートし、丁度1回転させたところが(16)になります。16以上は2回転目の目盛をご使用ください。

目盛の最大値は(26)となっておりますが、芯厚の大きいドリルにも使用できるように最大読み取りで52目盛(約3回転半)まで上げることができるよう設計されております。

φ18で通常の芯厚のドリルに対して1周目、3周目の18で合わせますと正常な研磨ができませんので必ず右方向にいっぱい締めた0位置からスタートしてください。

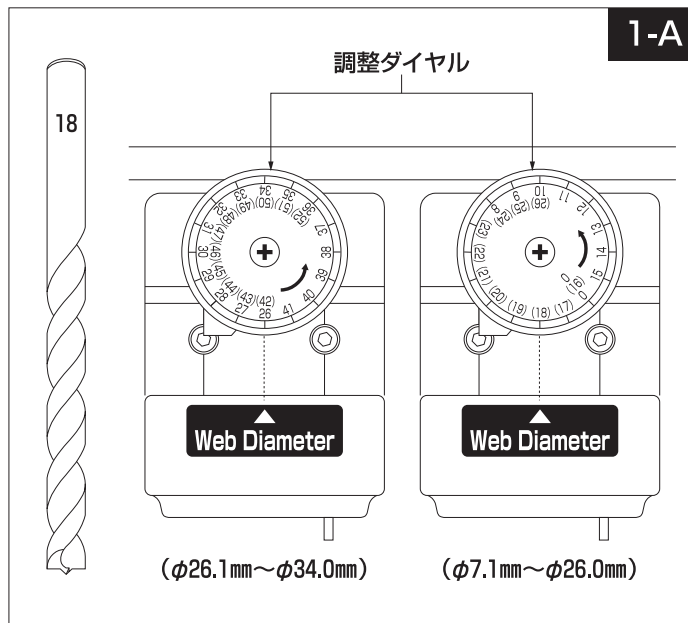

注1: この芯厚アジャスターの目盛は一般の芯厚のドリルを基準として設計されております。

再研磨を繰り返し、ドリルが短くなると芯が通常より厚くなったり、ドリルの種類によってはもともと芯を厚くしたものもあります。このような場合には芯厚に合った目盛にて設定してください。


注2: 市販の高速回転用ドリルなどでは通常のドリルの2倍の芯厚にて製作したものがあります。このような場合には通常ドリル径の数値の2倍の数値にてダイヤル目盛を合わせます。つまり、ドリル径が13.0の場合、ダイヤル目盛を26にて設定する必要があります。

注3: 上記注1、注2はあくまでも基本であって、すべての加工条件に適しているわけではありません。

加工条件によっては基準の数値よりも大きい目盛の数値(例えばφ13のドリルであっても18)の目盛に合わせる方が良い結果が得られる場合があります。また、その逆もあります。加工条件にあった数値を探し、個々の作業に工夫をされることをお勧めします。

2. ドリルセットの手順

- いったんホルダーとナットのネジ接合を緩めて外します。
- ドリルの径にあったコレットを収納ケースから取り出して図2-Aのセット後のようにコレットホルダー(雄ネジ側)にはめ込みます。

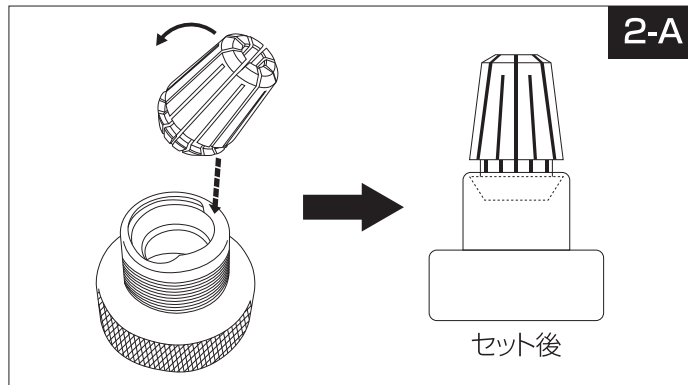


3 ご使用方法

●締め付けナット【C】(雌ネジ側)にコレットを差し込むようにして、ホルダー【B】とネジで軽くつなぎます。

●ドリル【A】を差し込んでドリルの刃先が少し出る状態でナット【C】を軽く締めつけます。この際必ずホルダー【B】を水平(横向き)方向に保ったままで作業を行ってください。垂直(縦向き)にするとドリルが滑り落下する危険性があります。この時点ではまだ完全には締めず、ドリルが多少動く程度まで締めつけます。

●ホルダー、コレットからドリルが抜け落ちないように水平(横向き)に保った状態で次の作業に入ります。

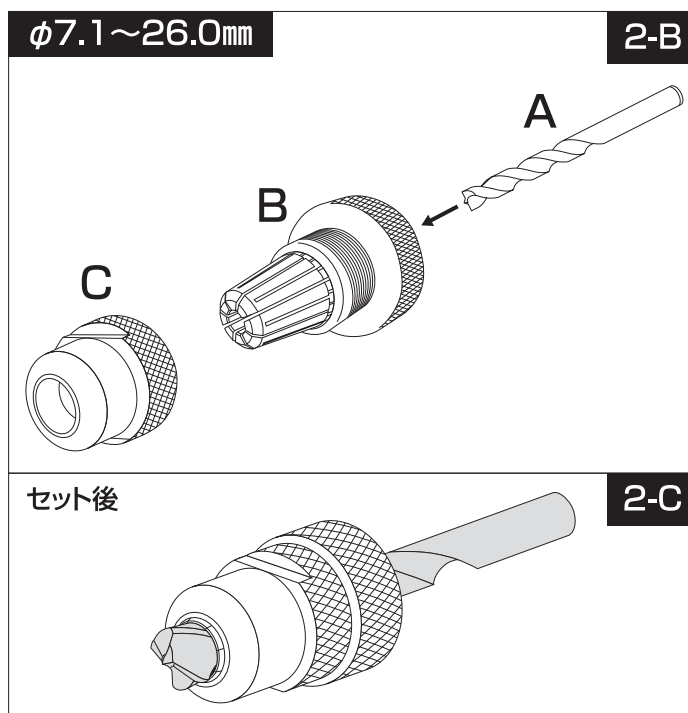


■PG-C-18のコレットでφ18.0のドリルを締め付ける場合には比較的楽に締め付けることができます。逆にφ17.1のドリルを締め付ける場合には締め付け量が多くなりますので、従って作業性も悪くなります。

■φ17.1、φ17.2、φ17.3あたりのドリルを多く使用される場合には別売コレットのPG-C-17.5をご購入されることをお勧めします。

3. 位置決めの手順

●セットしたドリル、コレット、ホルダーを図のように調整台に差し込んでください。
ホルダーのナットの端面と調整台の隙間がなくなるようにし、止まるまで①を右に回します。
ホルダーのカット面を水平にすることが目的です。

●ドリルの先端が突き当たるまで奥に軽く差し込み
②ドリルを右へ回転させると刃の部分が調整台のストッパーで止まります。
この位置でドリルを固定したまま③ホルダーをドリルが動かなくなるまで締め付けます。

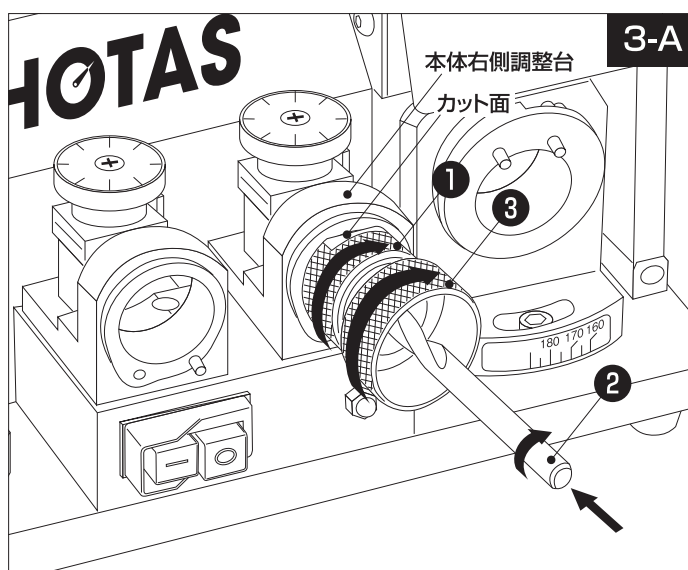


注意：この時必要以上の強い力で締め付けないようにしてください。調整台の故障やストッパーの磨耗の原因になります。
あらかじめコレットとドリルのギャップをできるだけ小さくし、軽い力で回転させることにより比較的楽に当たりを取ることができます。

3 ご使用方法


4. 刃先とホルダーのカット面は並行に。

- 調整台より取り出したとき、図のように刃先とコレットホルダーのカット面が並行になっている事を確認してください。(5.パラレルチェッカーによる並行の確認をご参照ください。)もし並行になっていない場合は芯厚アジャスターのダイヤル目盛の位置を変更するなどしてやり直してください。

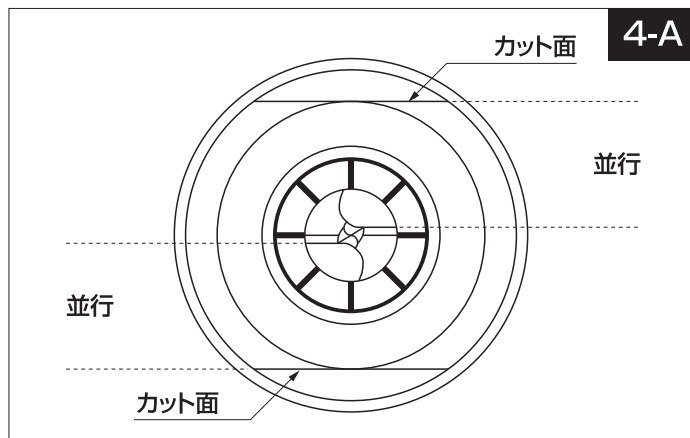


5. パラレルチェッカーによる並行の確認

- 工程4で図1のように位置決めされましたホルダーのカット面にパラレルチェッカーを差し込んでいただきます。

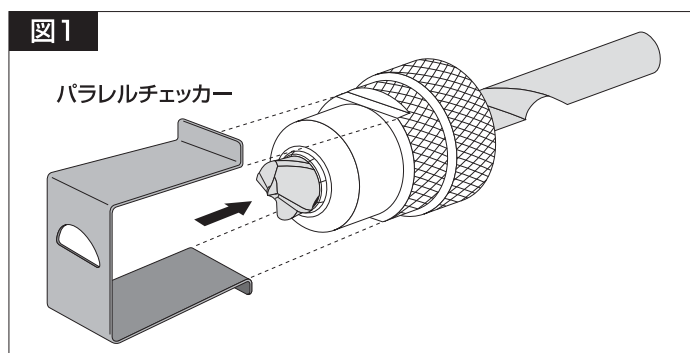

- 図2のように半円の下側の線とドリルの刃先が並行になっているかを確認してください。


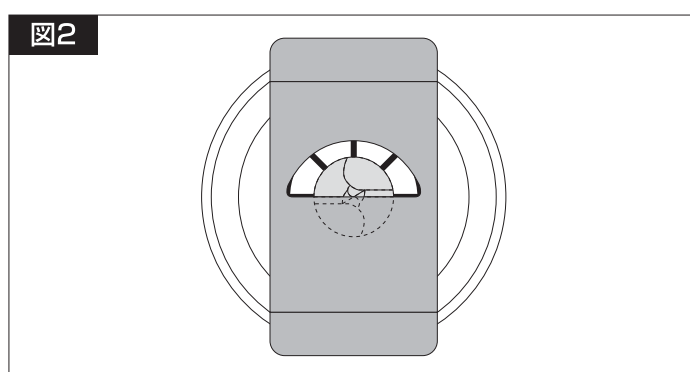


3 ご使用方法

6. ドリル刃先の研磨。

- スイッチをONにし(緑色のボタン)モーターの回転が安定したら、ドリルをセットしたコレットホルダーのスリーブを**本体右側の研削台**の2本のピンとコレットホルダーのカット面を合わせながら研削台にゆっくり差し込んでください。
- 砥石に軽く当てるような気持ちで左右にストッパーが当たるまでできるだけゆっくりまわし、研磨音がなくなるまで研磨してください。
- 研磨音がなくなればドリルをセットしたコレットホルダーを研削台から途中まで抜き、180度反転させ同じ要領で反対側を研磨してください。



※研磨作業時は、ドリルの柄に触れないでください。
センター軸がずれる恐れがあります。

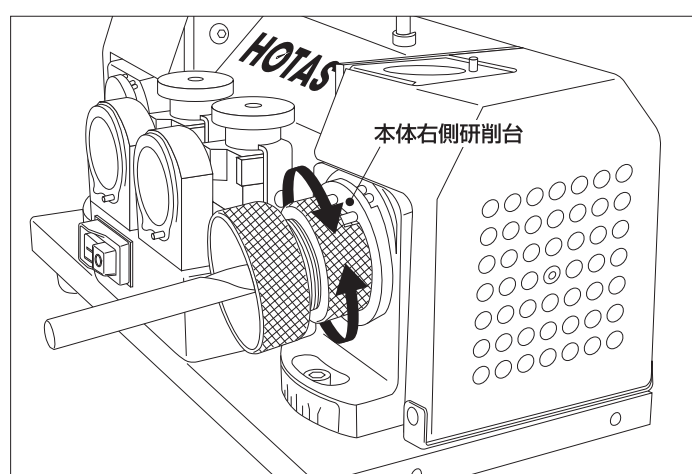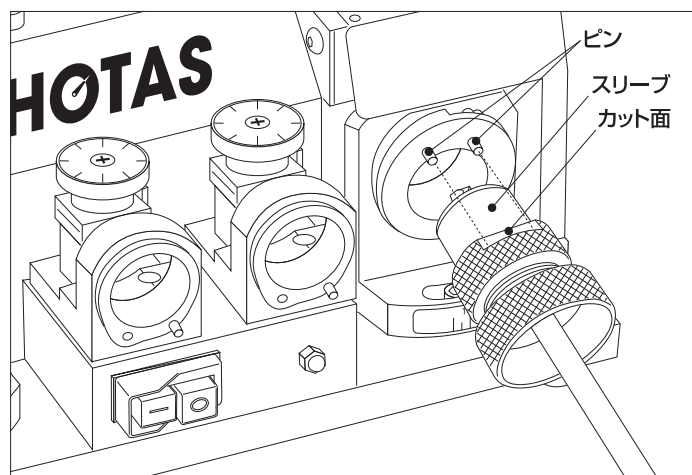

3 ご使用方法

7. シンニング加工。


- ドリル刃先の研磨が終われば、そのセットの状態のまま**本体右側上面のシンニング台**にゆっくり差し込みます。この時、シンニング台のピンがホルダーのカット面の中心あたりにくるようにできるだけゆっくり差し込んでください。
- ホルダーのセットを左右にストッパーが当たるまで数回ゆっくり回し、研磨音が無くなるまで研磨してください。
片方の加工が終わればホルダーのセットを抜き、180度回転させて同じ要領で反対側のシンニング加工を行います。研磨音が無くなれば**鉄骨(ローソク型)形状の研磨作業は完了**です。
- シンニングの加工量は付属のシム(0.1mmと0.3mm)にて調整することができます。加工量を少なくしたい時には付属のシムをシンニング台に置いて調整してください。

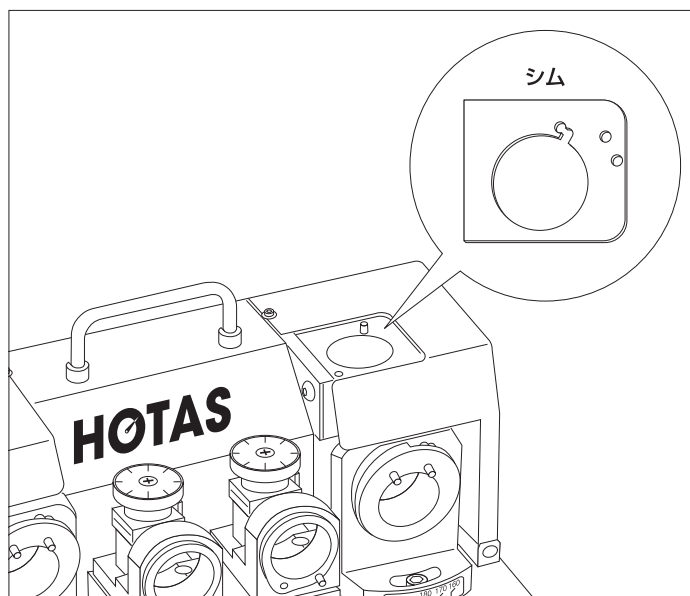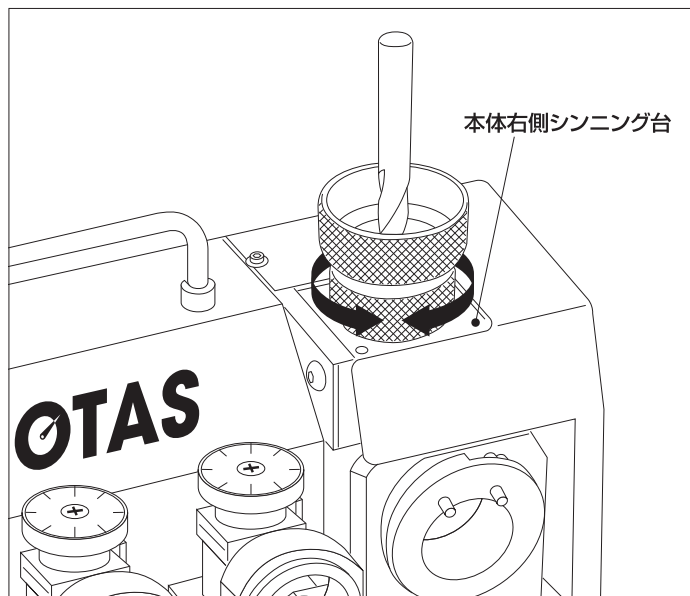

3 ご使用方法



鉄骨用逃がし研磨の手順

- 鉄骨用(ローソク型)研磨の後、本体左側の研削台にて逃がし研磨の加工を行います。(左側前面の加工用研磨台の角度は右側の鉄骨用(ローソク型)研磨用研削台と同じ角度に設定する。)
- この加工にはモーターの左側に装着されている砥石を使用します。本機お買い上げの際に装着されている砥石はPRD-CBN-L(#200)でハイスドリル用です。砥石の交換には電源を切り、電源コードを抜いてから作業に入ってください。
(※向かって左側の砥石固定ネジは、逆ねじになっております。)
- 先ず本体左側前面の研削台にて2段目を研磨します。
先ほどのホルダーとドリルをセットし、円錐研磨加工が終了した状態でホルダーのスリーブを研削台に挿入します。研磨音が無くなるまで軽く押しながら研磨します。研磨音が無くなれば1度研削台からコレットホルダーセットを抜いていただき、180°反転させて反対側も同じ要領で研磨します。

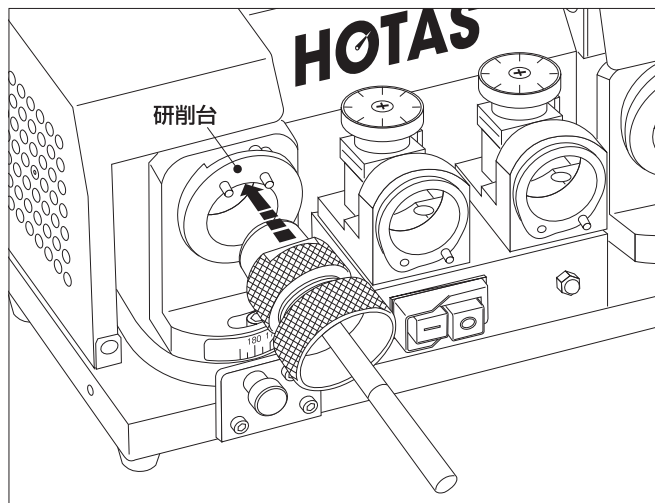

砥石 (PRD-CBN-L) の使用方法


- $\phi 16.1\text{mm} \sim \phi 34.0\text{mm}$ のドリルを研磨する場合は下図のようにRの大きい方をモーター軸側へ取り付けてください。
- $\phi 7.1\text{mm} \sim \phi 16.0\text{mm}$ のドリルを研磨する場合は下図のようにRの小さい方をモーター軸側へ取り付けてください。

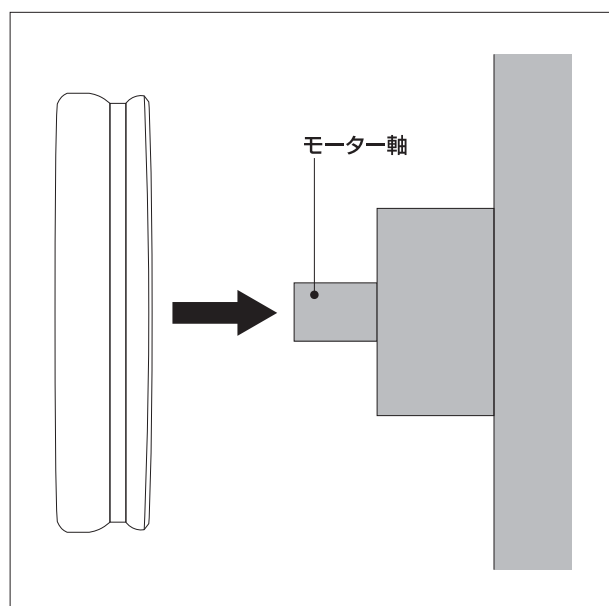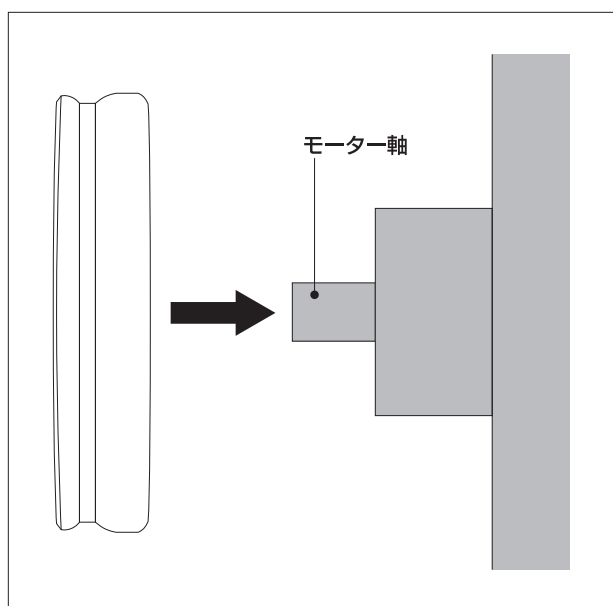

3 ご使用方法

砥石の交換方法

- 向って左側の砥石固定ネジは逆ねじになっております。右側の砥石固定ネジは正ねじです。
- この作業をされる場合は、必ず電源プラグを抜いてからお始めください。
- 砥石の交換は、ネジをL型レンチ(M3)で緩めて砥石カバーを開きます。次に図のように固定ネジをL型レンチ(M5)で緩め、ファンと砥石を取り出し、新しい砥石と交換してください。新しい砥石とファンをセットしましたら、固定ネジでしっかりと締め付けてから砥石カバーを閉じ、ネジを締めて固定してください。

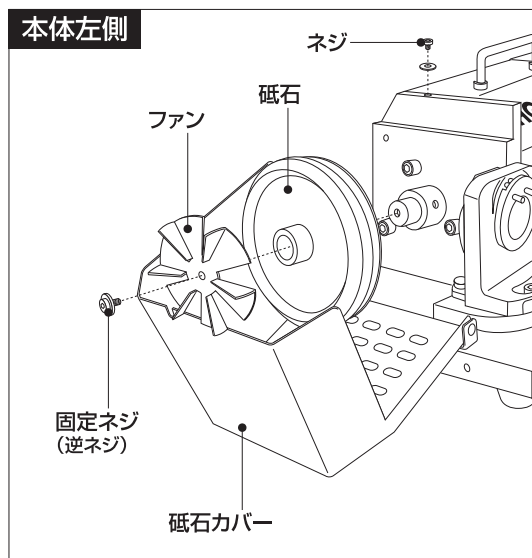

2番逃がし研磨量調整機能

- 本体出荷時にはダイヤルの目盛りは「0」の位置にセットされております。
通常はこのままでご使用ください。
調整ダイヤルを左右に回すことで2番逃がし研削台が手前・奥方向に移動します。
必要に応じてご使用ください。

右回転：(+) 方向目盛

2番逃がし研磨台が手前方向に移動し研磨量が少なくなります。


左回転：(-) 方向目盛

2番逃がし研磨台が奥方向に移動し研磨量が多くなります。




注意事項：装置固定ネジ(2個)はむやみに緩めないでください。
「0」点の位置がずれ正常な研磨ができなくなります。


仕上り状態の確認

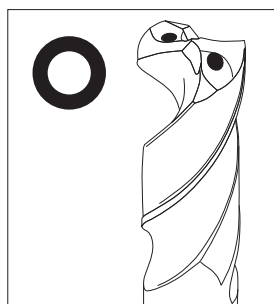

ドリル刃先の段の境界線上にオイルホールが掛からない状態

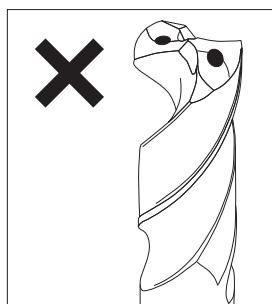

ドリル刃先の段の境界線上にオイルホールが掛かっている状態

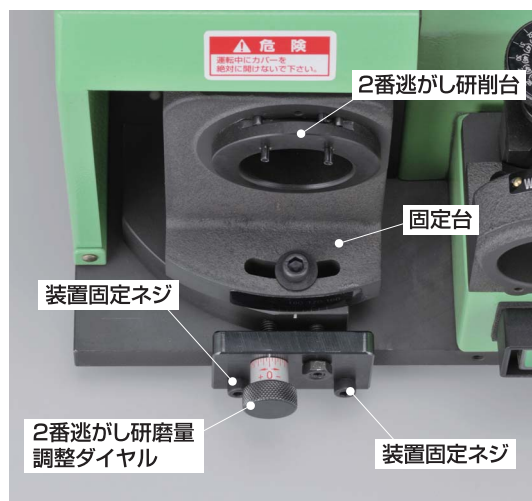

3 ご使用方法

8. 加工状態の確認。

- 一回研磨が終われば一連の作業に使用する前に必ず穴あけの試験加工を行ってください。試験加工で満足できない結果が出た場合には下記の原因が考えられます。
 - a) 芯厚アジャスターでドリルのセットをした時にホルダーのカット部とドリルの刃先が並行にセットされていない。P7の図4-Aをご参照ください。
 - a-1) 芯厚の厚いドリルや短くなったドリルをご使用の場合によく発生します。このような場合はアジャスターのダイヤル目盛の数値を大きくしてください。
 - a-2) また、通常の芯厚のドリルなのに2周目以上の目盛に設定してセットされた場合も正常なセット状態になりません。目盛は右方向にいっぱいに締めた後目標の数値にセットしてください。
 - a-3) ダイヤル目盛は刃径の数値に合わせてください。シャンクの径に合わせていませんか。
 - b) ドリルの刃が欠けた状態で研磨したが刃の破損が残っている。このような場合には破損が無くなるまで再度研磨をやりなおしてください。
 - c) ドリルの刃の外周部が激しくダレていて1回の研磨ではその部分を修正しきれていない。このような場合には2～3度研磨を繰り返し、研磨加工量を多くしてください。
 - d) 加工条件とドリル研磨機で作れる刃先形状が合致していない。このような場合には別の機種を選んでいただくか販売店を通じて至急返品処理を行ってください。長期ご使用後の返品は受け付けできない場合がありますのでご了承ください。
 - e) 円錐形状のドリルをローソク(一文字)形状に修正する場合は、一度では修正できません。外周の磨耗部までしっかり研磨してください。



4 メンテナンス

本体のお手入れ及び砥石等の部品交換・整備等をされる場合は、必ず電源スイッチをOFFにして、コンセントから電源プラグを抜き回転部が完全に停止したのを確認してから、お始めください。

本体のお手入れ


- 本体の調整台、研削台、シンニング台に付着した研削粉をハケ、エアブローなどを使用して取り除いたあと、油脂類を軽く染み込ませたウエスで軽く拭き取ってください。
- 特にコレットホルダーをはめ込む孔の内部を念入りに拭き取ってください。
- 使用したコレットやコレットホルダーセットも、付着した研削粉をハケ、エアブローなどを使って取り除いてください。
- コレットホルダーは、特にお互いのネジ部とコレットの挿入部、本体への挿入部を念入りに行ってください。また、ネジ部は油脂類を軽く染み込ませたウエスで軽く拭き取ってください。

※この場合、油脂類を直接吹き掛けしないでください。
油と研削粉が固まり故障の原因になります。

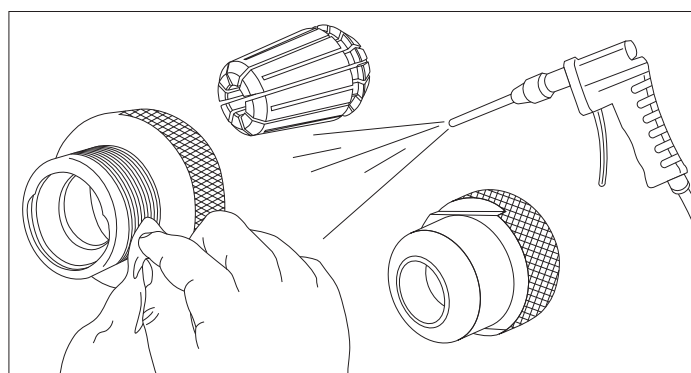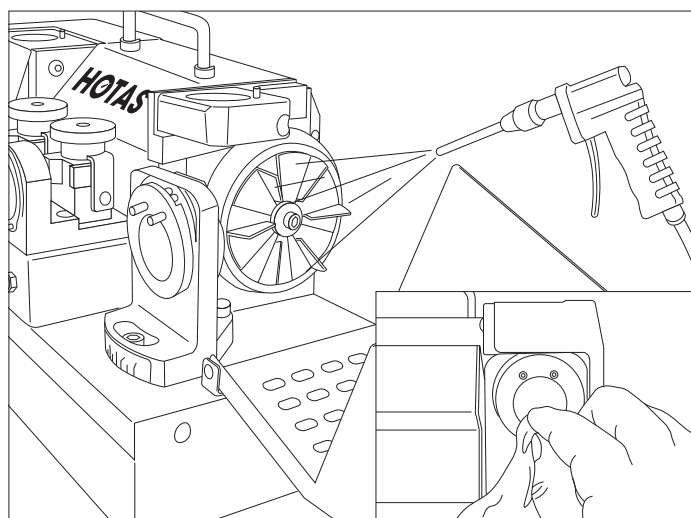

砥石の交換方法

- この作業をされる場合は、必ず電源プラグを抜いてからお始めください。
- 砥石の交換は、付属のL型レンチ(M3)でネジを外して砥石カバーを開きます。次に図のように固定ネジをL型レンチ(M5)で緩め、ファンと砥石を取り出し、新しい砥石と交換してください。新しい砥石とファンをセットしたら、固定ネジでしっかりと締め付けてから砥石カバーを閉じ、ネジを締めて固定してください。

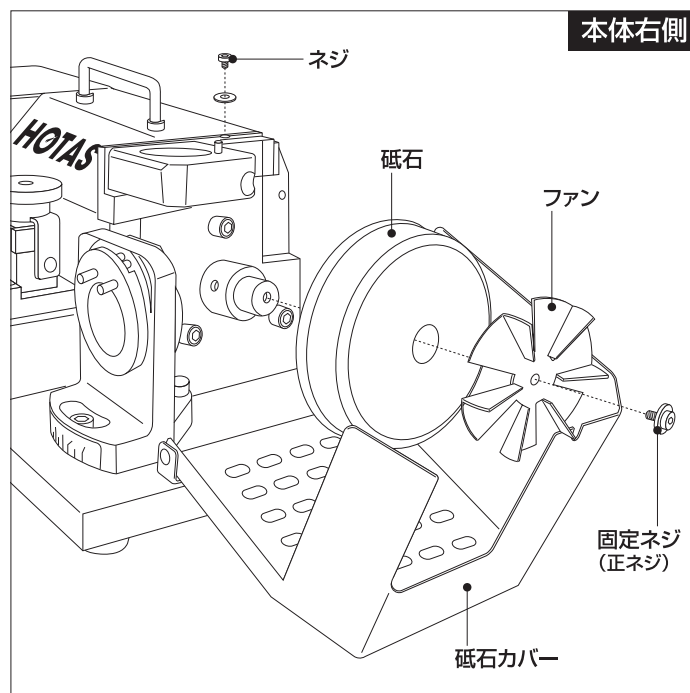

4 メンテナンス



ヒューズの交換方法

- 本体の電源差し込み口の下部にヒューズボックスが備え付けられています。図1のようにマイナスドライバーなどで引き抜くとヒューズボックスが外れます。

※ 研磨機本体に付着している研磨キリコをエア等で飛ばしてからヒューズの交換をして下さい。

※ 予備ヒューズを既に使用済みの場合、電気店等でご購入いただくか、販売店様経由にて、弊社にご発注ください。

使用ヒューズ

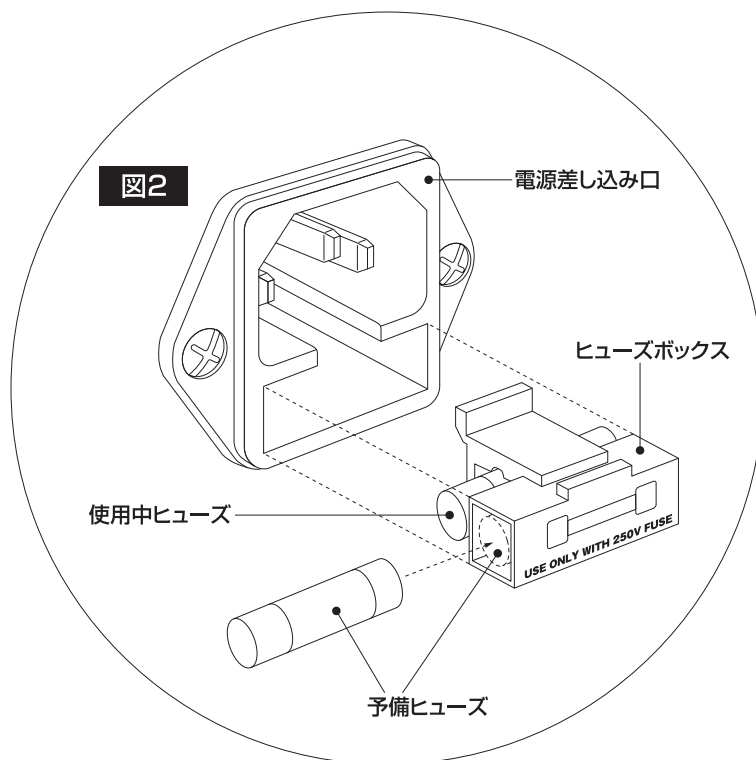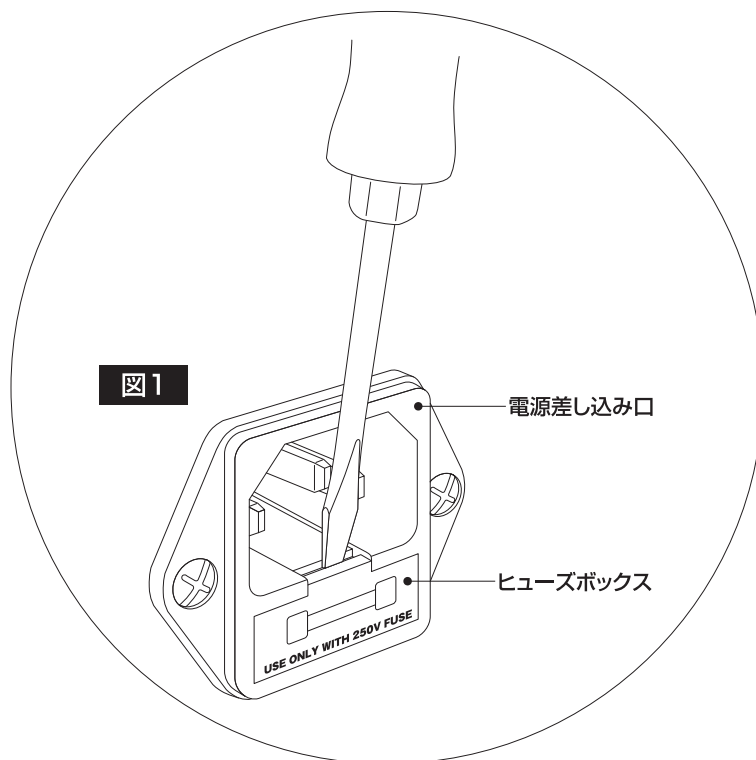

5 仕様・別売部品・アフターサービス

■仕様

型番	DG-34RD
ドリル形状	鉄骨用(ローソク型)研磨
加工ドリル径	φ16.1mm~φ34.0mm(標準) φ7.1mm~φ16.0mm(オプション)
ドリル先端角	160°~180°調整式
電源	AC 100V 50/60Hz(オプション AC 220V)
駆動部	DCモーター 500W 3,280r.p.m.
砥石(標準装備)	右側 PRD-CBN-R2.5(φ16.1mm~φ34.0mm)[ハイス用 #200] 左側 PRD-CBN-L(φ7.1mm~φ34.0mm)[ハイス用 #200]
コレット(標準装備)	ER32コレット PG-C 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25mm ER50コレット PG-ER-50-26, 28, 30, 32, 34mm
コレットホルダーセット(標準装備)	ER32コレットホルダーセット…PG-CH ER50コレットホルダーセット…PG-CH38
本体サイズ	(本体)約D235×W430×H320mm (コレット収納棚)約D215×W430×H215mm
重量	(本体)約26kg (コレット収納棚)約13kg
標準付属品	L型レンチ(M5×1, M3×1), シンニング調整シム(0.1mm×2, 0.3mm×1) コレット収納棚, コレット収納棚取付ネジ×6個 パラレルチェッカー, 吸塵アダプター(左右各1セット)

■別売部品

DG-34RD用	
品番	品名
PG-CH(ER32コレットホルダーセット)	●標準付属…コレットホルダーセット(コレットホルダー・締付ナット)
PG-CH38(ER50コレットホルダーセット)	●標準付属…コレットホルダーセット(コレットホルダー・締付ナット)
PRD-CBN	[ハイス用] ●標準付属…右側 PRD-CBN-2.5(φ16.1mm~φ34.0mm用) 左側 PRD-CBN-L(φ7.1mm~φ34.0mm用) ●オプション…PG-CBN-R1.5(φ7.1mm~φ16.0mm用)
PG-SM-01	シンニング調整シム 0.1mmT(標準付属)
PG-SM-03	シンニング調整シム 0.3mmT(標準付属)
PG-C	コレット ●標準付属…17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25mm ●オプション…7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13, 13.5, 14, 14.5, 15, 15.5, 16, 16.5, 17.5, 18.5, 19.5, 20.5, 21.5, 22.5, 23.5, 24.5mm
PG-ER50	コレット ●標準付属…26, 28, 30, 32, 34mm ●オプション…20mm
PG-DA-M	吸塵アダプター

※PG-Cコレットの締付調整量は、1mmです。

アフターサービス

使用中に、万一異常が生じたときは直ちに電源プラグを抜いて、下記までご連絡ください。

絶対に、ご自分で分解したり、修理・改造はしないでください。
火災・感電・けが・故障などの原因になります。

連絡先

HOTAS

<http://www.e-supertech.co.jp>

総発売元

株式会社 ホータス

〒555-0013 大阪市西淀川区千舟2丁目8番28号

TEL.(06)6474-3908(代) FAX.(06)6474-3298

e-mail : hotas@e-supertech.co.jp